

Monteringsanvisning

Panelbredd 1134 mm

<u>Antal paneler i setet</u>	<u>Antal gavlar</u>	<u>Total bredd i settet</u>	<u>Startläkt</u>	<u>Mellanläkt</u>	<u>Slutläkt</u>
14	6	17000mm	3170mm	3170mm	4280mm

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF REGSTANS PRODUKTION AB. NO REPRODUCTION
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
REGSTANS PRODUKTION AB IS PROHIBITED.

Rev:

Change:


Date:

Sign:

Sida:
1

Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:		
 www.tectopower.se			Art.nr: S1000-XXXX		Note:			
			Date: 2021-11-26	Drawn sign: J.F.L	Surface:	Weight:	Sheet:	Form: A3
			Title: Monteringsanvisning Standard			Dwg.no:		Rev:

Monteringsanvisning

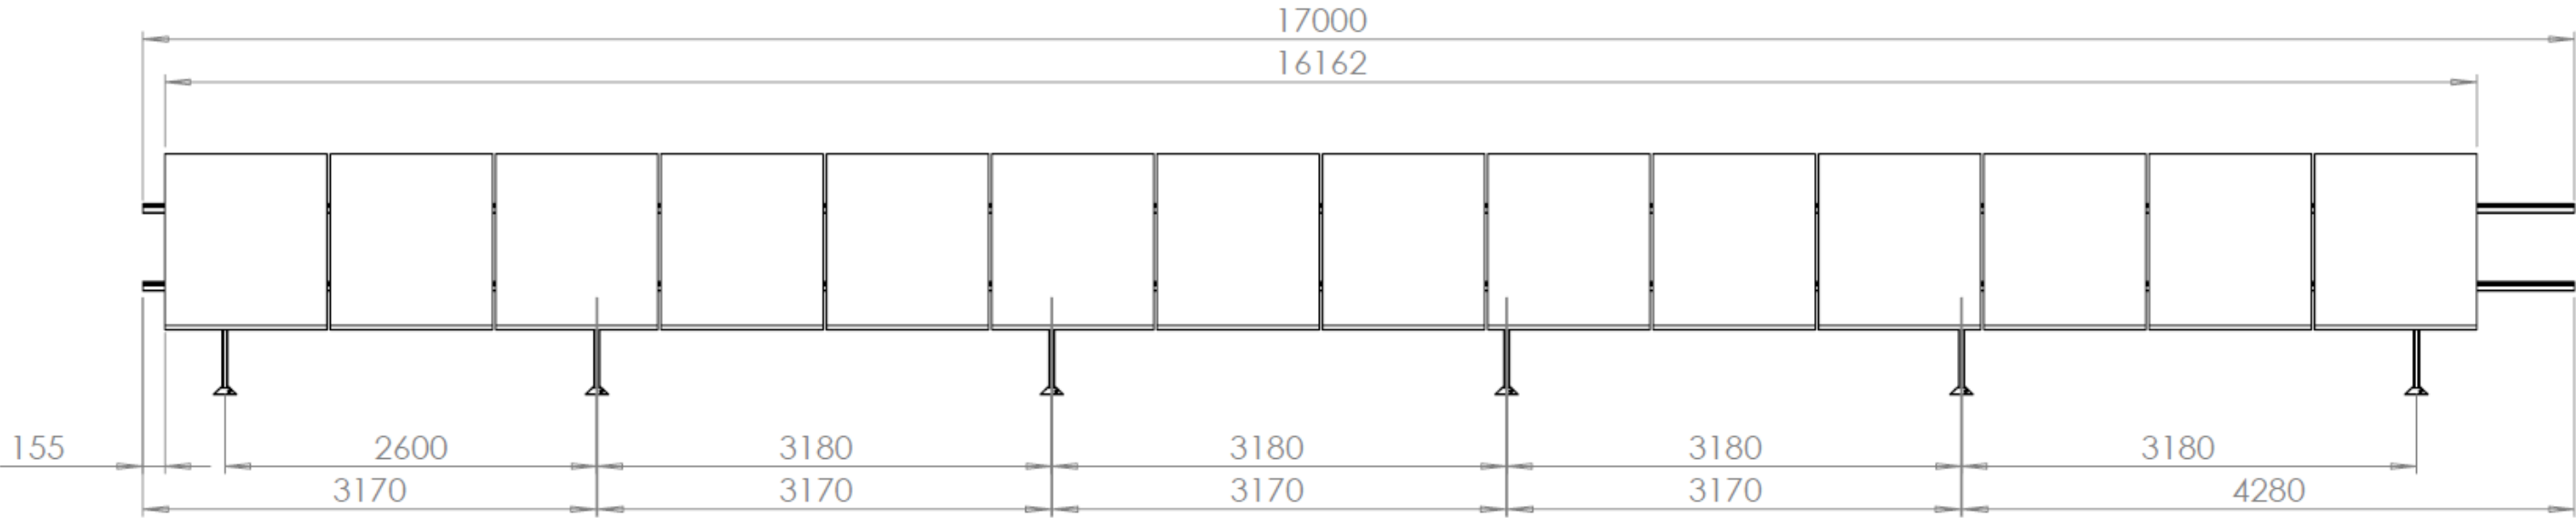

Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:
Art.nr: S1000-XXXX			Note:			
Date: 2021-11-26		Drawn sign: J.F.L		Surface:	Weight:	Sheet:
					Dwg.no:	Form: A3
						Rev:



TectoPower
TRANSITION SYSTEMS
www.tectopower.se

Sida:
2

Rev:

Change:

Date:

Sign:

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF TECTOPOWER. NO PART OF THIS DRAWING
OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TO BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT
THE WRITTEN PERMISSION OF TECTOPOWER.

Steg 1: Placering av Gavlar

Placera ut 1320-1000-1100 Gavel. Ta hjälp av fixtur/guideskena för att säkerställa 3180mm CC mellan gavlarna.



Första och sista gavelpar kan ha CC 2600. Följ anvisningar på föregående sida.

OBS! I praktiken sätts första och andra gavel i steg 1- därefter monteras läkt (se steg 2 och 3) för den första sektionen. Därefter repeteras detta förfarande till dess samtliga gavlar och läkt är placerade i setet.

Tänk på & Kontroller

Använd guiden för att säkerställa att det blir 3180mm mellan samtliga gavlar utöver eventuellt annat cc enligt föregående sida.

OBS! Säkerställ alltid att gavlarna är uppställda parallellt och i lod med varandra. Risk finns annars bl.a. för tandning av panelerna vid montage.

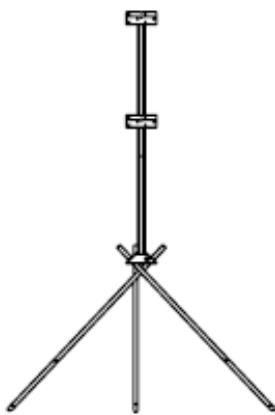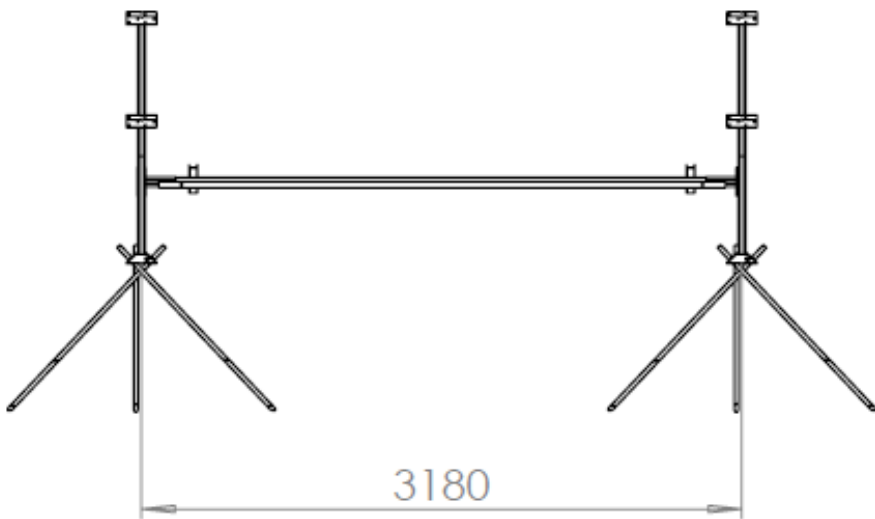

Sida:
3

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF TECTOPOWER. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE
PROJECT AND REGION TO WHICH IT IS ISSUED. NO REPRODUCTION
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
TECTOPOWER, IS ALLOWED.

Rev:	Change:	Date:	Sign:
------	---------	-------	-------

Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:
 www.tectopower.se			Art.nr: S1000-XXXX	Note:		
Date: 2021-11-26	Drawn sign: J.F.L	Surface:	Weight:	Sheet:	Form: A3	
Title: Monteringsanvisning Standard				Dwg.no:	Rev:	

Steg 2: Montering och Placering av dubbelklämmor


Häng 3 st 1320-1000-1500 Panelklämma dubbel U på respektive läkt innan nästa steg. Klämmorna ska placeras mellan gavlarna.

Klämmor kommer förmonterade men kan skruvas isär om så behövs/önskas.

Tänk på & Kontroller

Låt dubbelklämmorna hänga så nära mitten som möjligt för att vara lätt nåbara vid steg 6 (sid 10)

OBS! 3 panelklämmor mellan varje gavel och läkt/rail.

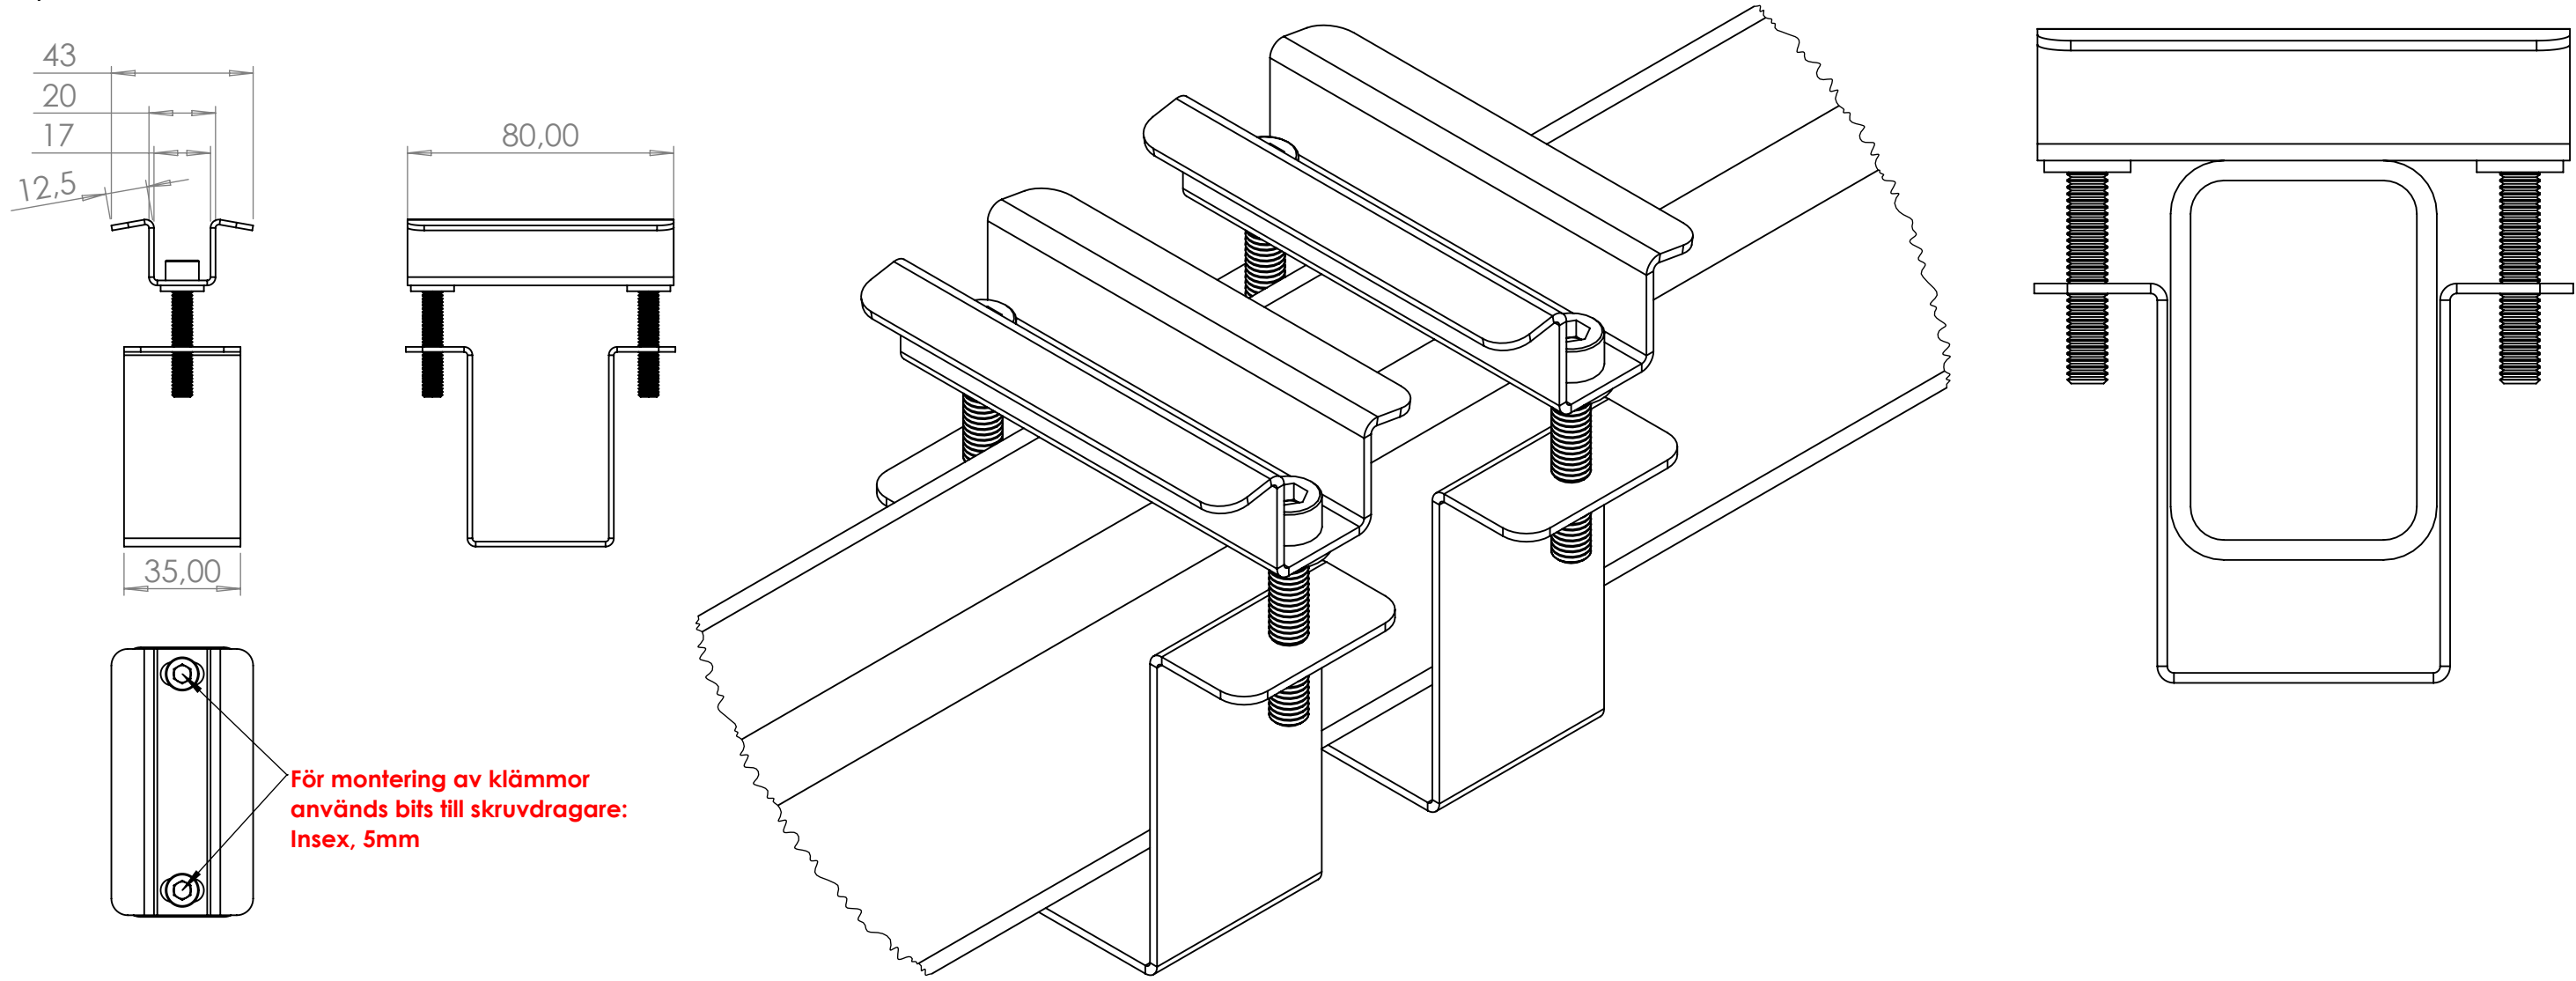

För montering av klämmor används bits till skruvdragare: Insex, 5mm

Använd ej högre dragkraft än 10 Nm vid infästning

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF TECTOPOWER. NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TECTOPOWER.



Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:
 www.tectopower.se			Art.nr: S1000-XXXX	Note:		
Date: 2021-11-26	Drawn sign: J.F.L	Surface:	Weight:	Sheet:	Form: A3	
Title: Monteringsanvisning Standard				Dwg.no:	Rev:	

Steg 3: Montering Läkt i Läkthållare
Placera ut läkt, mellan två läkt i läkthållaren skall det vara **10mm.**


Varje läktedel fästs med **två** skruv (en fram och en bak). Med andra ord är det 4 skruv som fästs i läkthållaren när två läkt möts,

Tänk på & Kontroller

Det finns markeringar i varje läkthållare som skall guida avståndet och centreringen.
Använd guiden vid fastspänning av läkt då den bidrar till en högre precision.

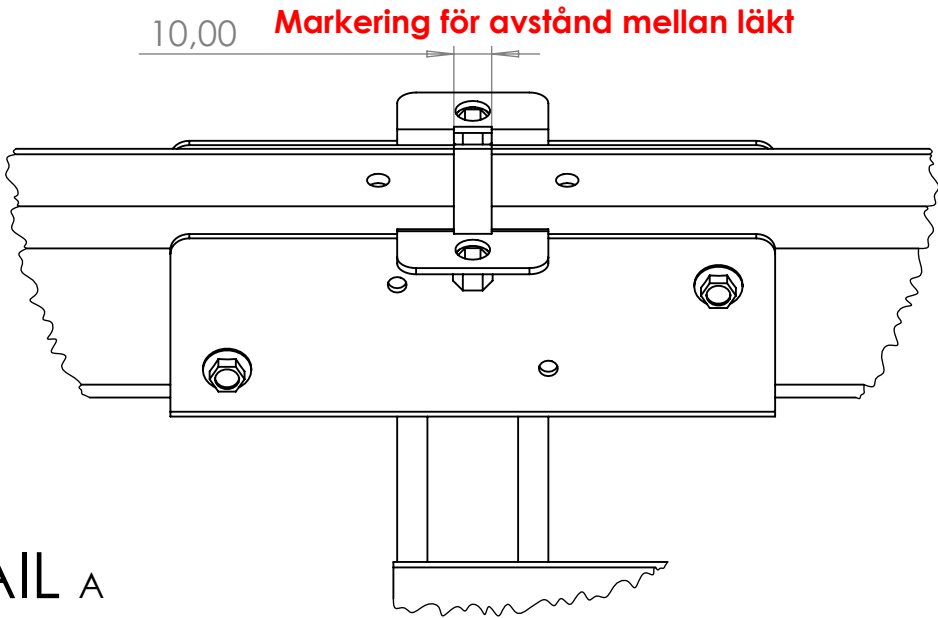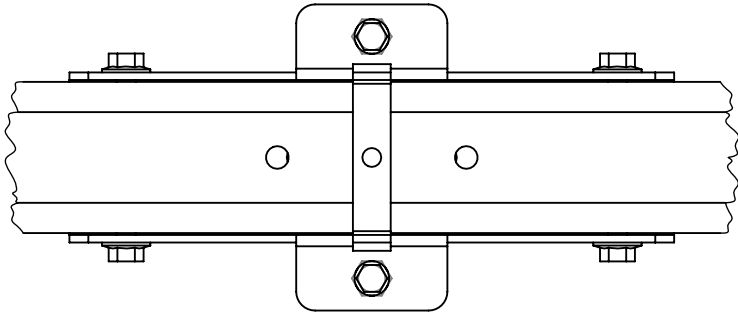

DETAIL A
SCALE 1 : 2

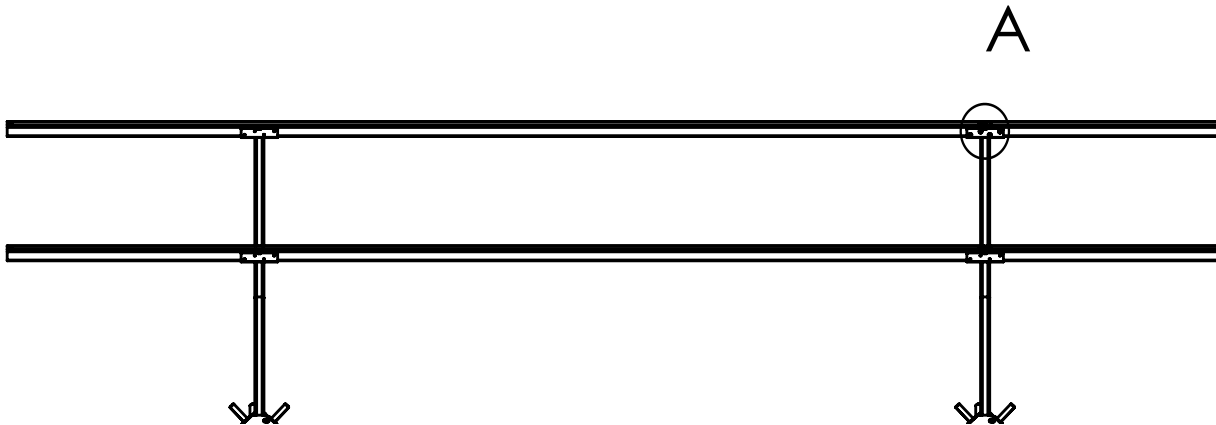

För montering av läkt i läkthållare används bits till skruvdragare:

Sexkant, 8mm.

Använd ej högre dragkraft än 8 Nm vid infästning

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF REGGANS PRODUKTION AB. ANY REPRODUCTION IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF REGGANS PRODUKTION AB IS PROHIBITED.

Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:
 www.tectopower.se			Art.nr: S1000-XXXX	Note:		
			Date: 2021-11-26	Drawn sign: J.F.L	Surface:	Weight:
			Title: Monteringsanvisning Standard			Sheet:
					Dwg.no:	Form: A3
						Rev:


Steg 4: Montering av fot

Slå ner markspik till dess brickan på spjut får kontakt med fot.


Tänk på & Kontroller

Att markspiken kommit hela vägen ner.
Kontrollera att ytbehandlingen ej blivit skadad - vid skada används kallgalvning.



Steg 4a

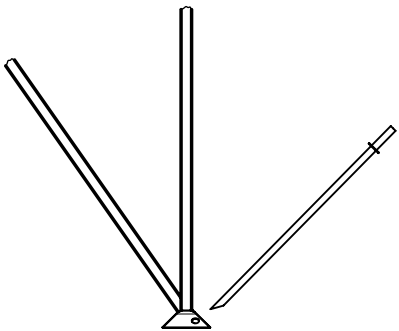

Steg 4b

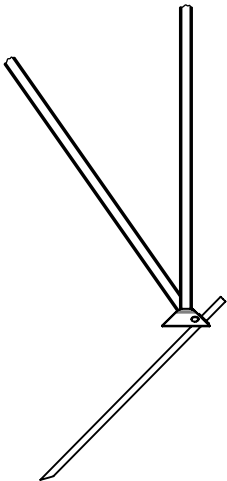

Steg 4c

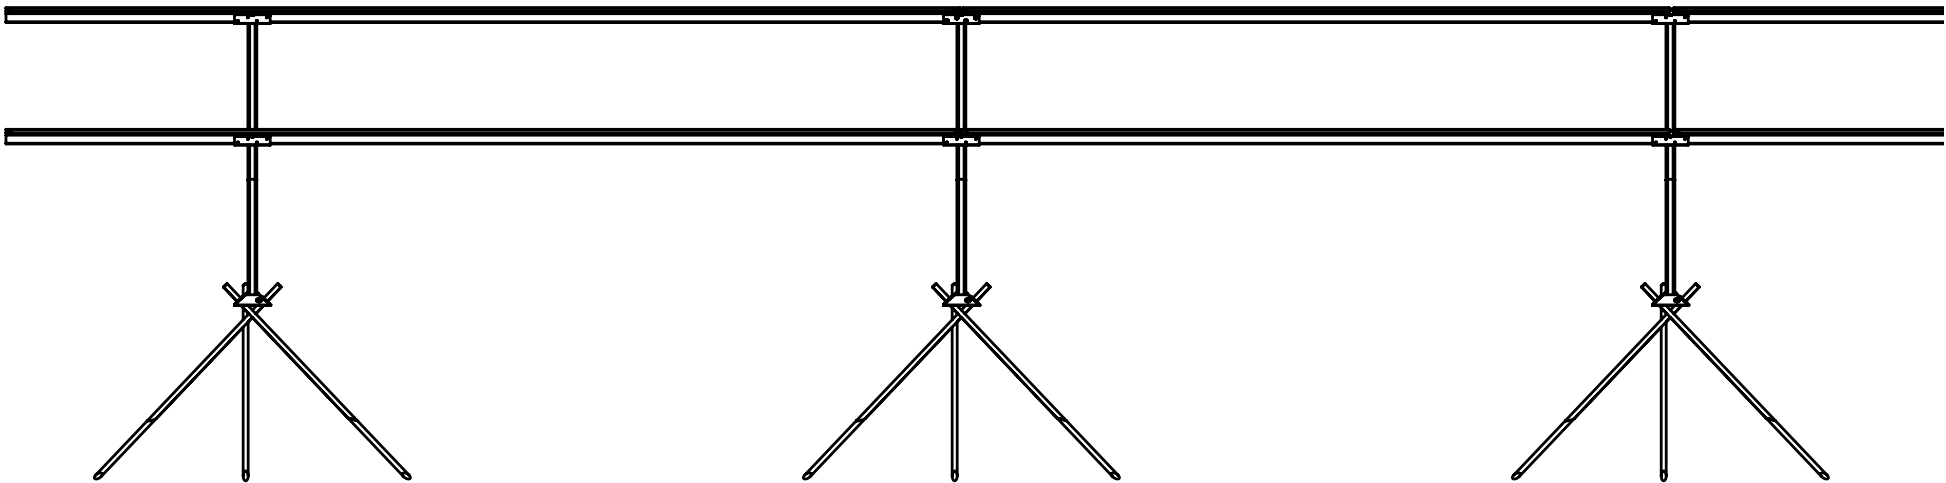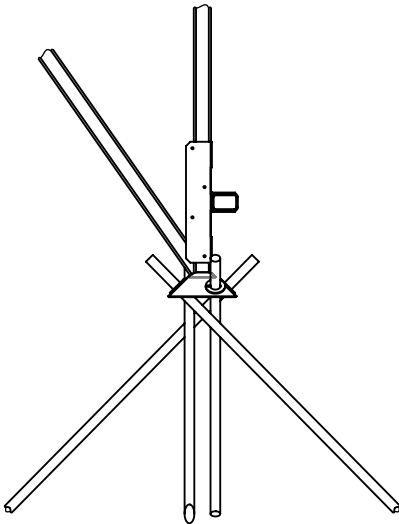

För montering av markspik används bilningshammare med SDS MAX fäste. Plunch för neddrivning av spik beställs via **Senergia**



Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:		
TectoPower TRANSITION SYSTEMS www.tectopower.se			Art.nr:	Note:				
			S1000-XXXX					
			Date:	Drawn sign:	Surface:	Weight:	Sheet:	Form:
			2021-11-26	J.F.L				A3
			Title:	Dwg.no:		Rev:		
			Monteringsanvisning Standard					

Steg 5: Placering av ändklämmor

Placera ändklämmorna.

OBS! Ändklämmor kan även fästas i steg 1

DETAIL D

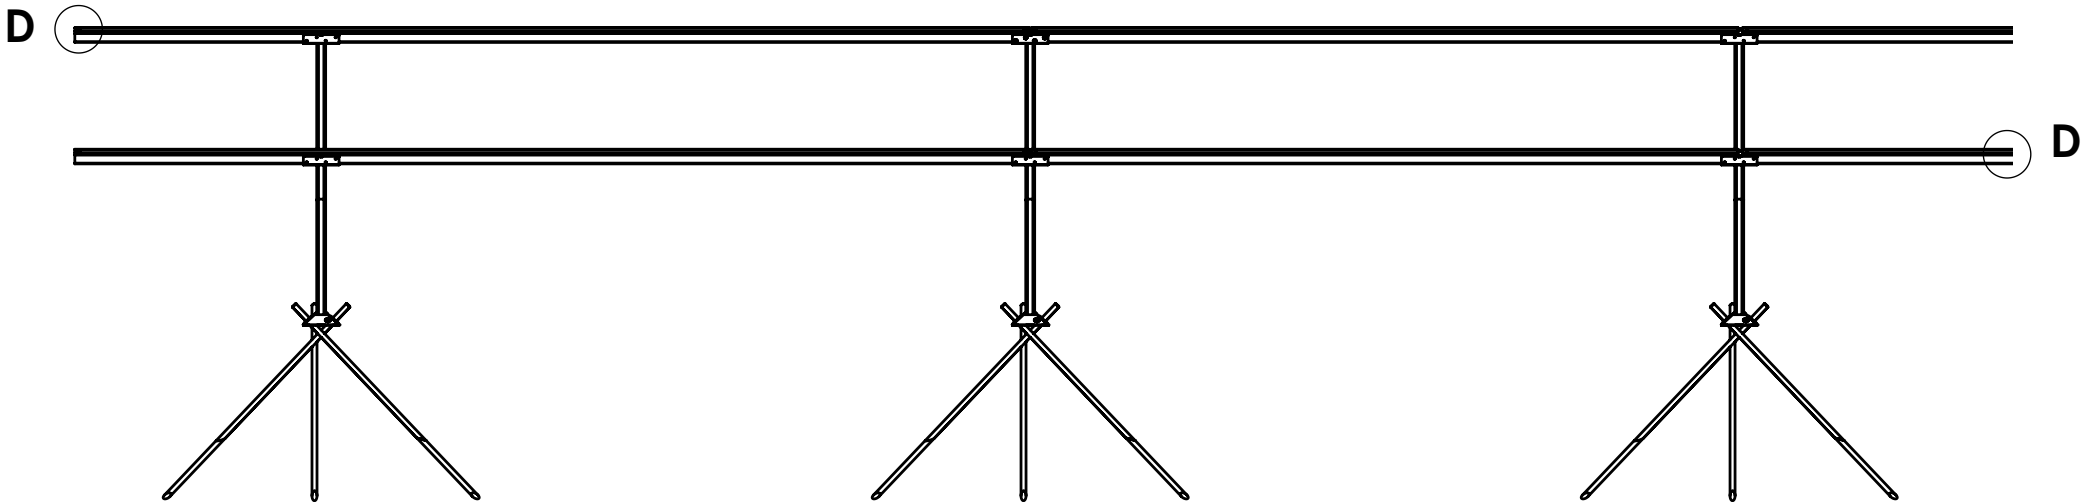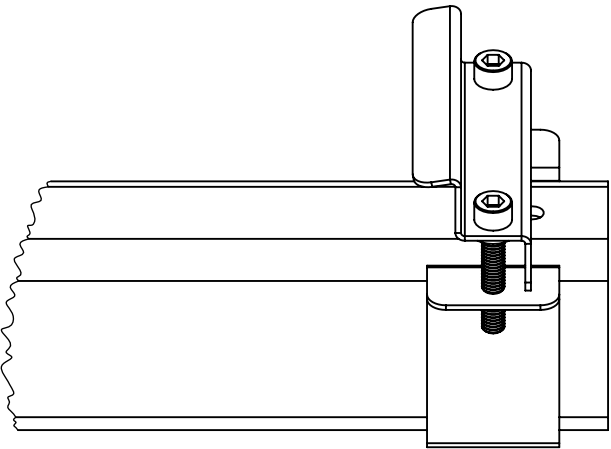


För montering av klämmor används bits till skruvdragare:

Insex, 5mm

Pos:		Qty:		Title:		Material:		Dimension:		Weight:		Dwg.no:	
 TectoPower TRANSITION SYSTEMS www.tectopower.se		Art.nr:		S1000-XXXX		Note:							
		Date:		2021-11-26		Drawn sign:		J.F.L		Surface:		Weight:	
		Title:		Monteringsanvisning Standard						Sheet:		Form: A3	
										Dwg.no:		Rev:	

Steg 6: Montering Solpaneler

Första panel monteras med ändklämma enligt mått nedan på läktens ändstycke.
Detta för att undvika att panelkanterna "träffar" läkthållarna/skarvarna där läkt möts.

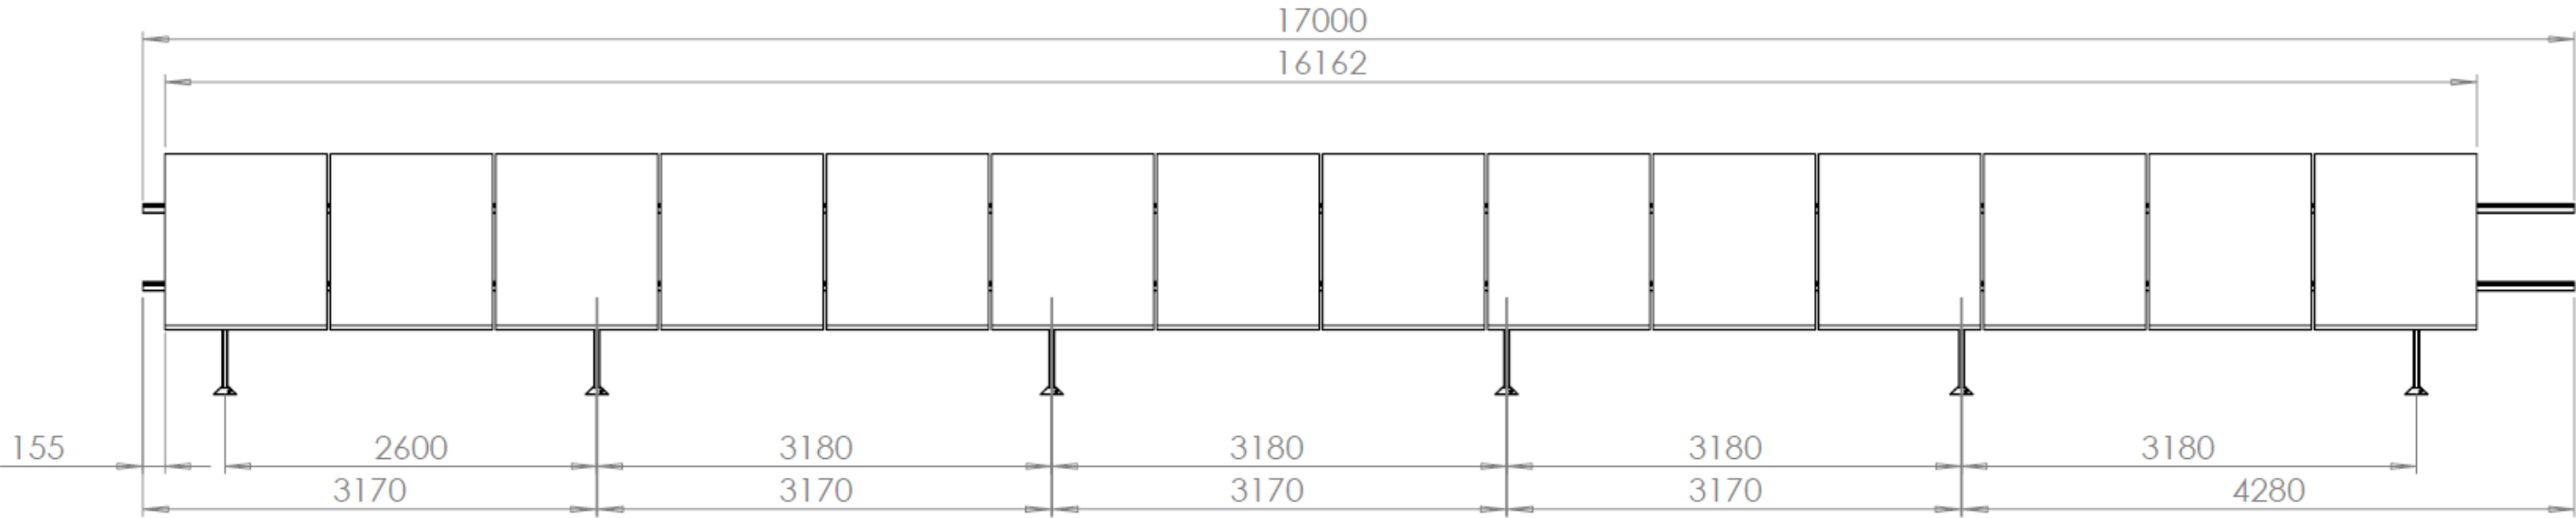

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE
PROPERTY OF TECTOPOWER. IT IS TO BE USED FOR THE
PROJECT AND NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
TECTOPOWER. REGISTRATION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED.

Rev:	Change:	Date:	Sign:
------	---------	-------	-------

Sida:
8

Pos:	Qty:	Title:	Material:	Dimension:	Weight:	Dwg.no:		
 TectoPower TRANSITION SYSTEMS www.tectopower.se			Art.nr:	Note:				
			S1000-XXXX					
			Date:	Drawn sign:	Surface:	Weight:	Sheet:	Form:
			2021-11-26	J.F.L				A3
Title:			Dwg.no:			Rev:		
Monteringsanvisning Standard								